


リコール届出番号	外—1570	リコール開始日	平成21年5月14日
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社 代表取締役 ゲラシモス・ドリザス	製作 国：イギリス 製作者名：ベントレー モーターズ リミテッド 問合せ先：ベントレーコール（フリーダイヤル） 0120-97-7797	
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料フィルタ）		
基準不適合状態にあると認められる構造、装置又は性能の状況及びその原因	① 燃料フィルタの防錆処理が不適切なため、道路凍結防止剤により当該フィルタが腐食することがある。そのため、そのまま使用を続けると燃料が漏れるおそれがある。 ② 燃料フィルタの取り付けバンドの止め具の位置に不適切なものがあるため、フィルタの表面処理に損傷を与え、道路凍結防止剤による腐食が発生することがある。そのため、そのまま使用を続けると燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	① 全車両、燃料フィルタを点検し、対象の部品は対策品と交換する。 ② 全車両、取り付けバンドの位置を確認し、不適切なものは取付位置を改善するとともに、燃料フィルタを新品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	販売店からの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> 自動車使用者：ダイレクトメール、電話、または訪問により通知する。 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカ付近に外—1570のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ベントレー	ABA-BCBWR	コンチネンタルGT	SCBCE63W37C047598～SCBCE63WX9C060495 平成19年3月28日～平成20年9月16日	67	①67 ②23
		コンチネンタルGT Speed	SCBCF63W68C056942～SCBCF63W69C060572 平成20年3月29日～平成20年9月17日	42	①42 ②34
	ABA-BSBWR	コンチネンタルフライングスパー	SCBBE53W57C047589～SCBBE53W39C060294 平成19年3月28日～平成20年9月11日	190	①190 ②116
		コンチネンタルフライングスパーSpeed	SCBBF53W29C057593～SCBBF53W59C060407 平成20年6月27日～平成20年9月19日	6	①6 ②6
	ABA-BDBWR	コンチネンタルGTC	SCBDE23W87C047626～SCBDE23W19C060561 平成19年3月28日～平成20年9月26日	87	①87 ②32
	計6型式	計4車種	製作期間の全体の範囲 平成19年3月28日～平成20年9月26日	計392台	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

（備考）本件は、平成20年9月26日付け届出番号「外-1519」にてリコール届出を行ったものですが、対象車について選定漏れがあったため、リコール対象車の台数を追加し新たに届出するものです。

改善箇所説明図①

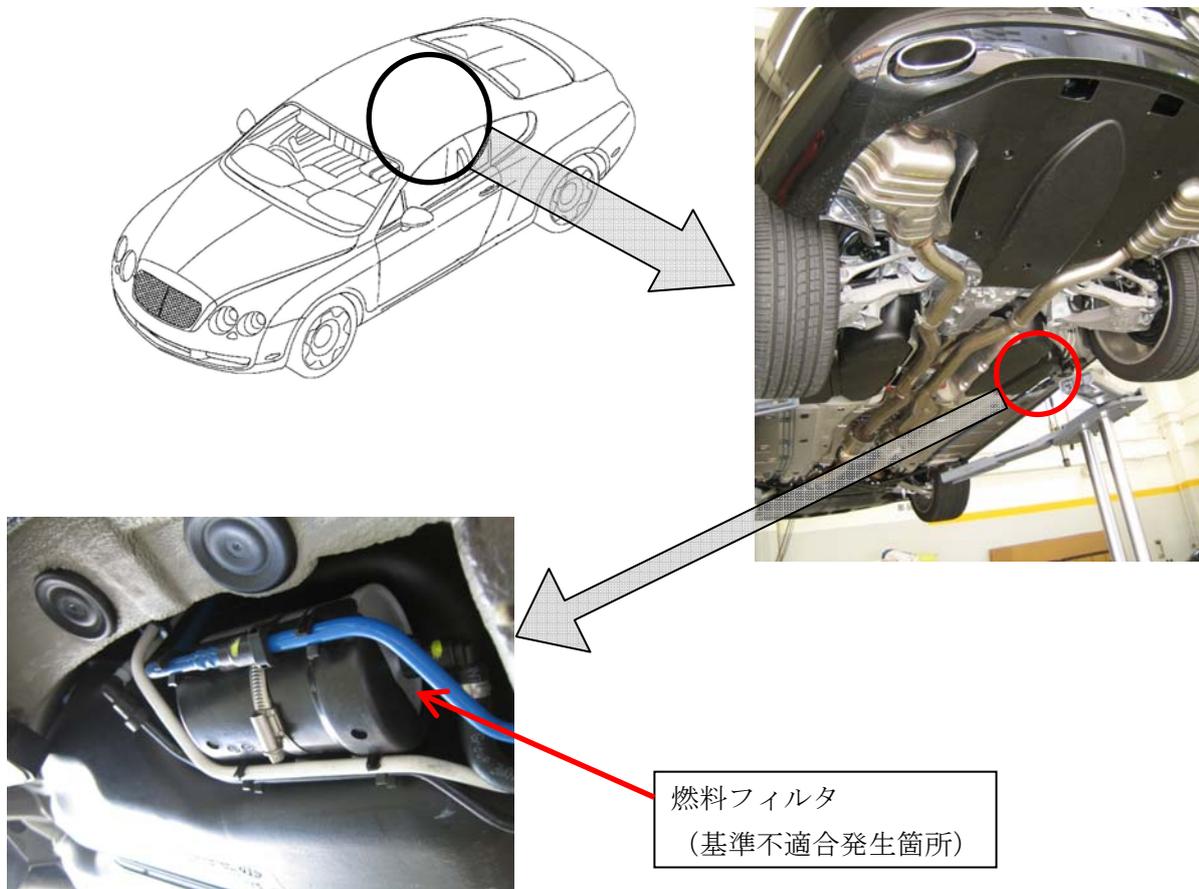

注意： は交換部品を示す。

基準不適合発生箇所

燃料フィルタの防錆処理が不適切なため、道路凍結防止剤により当該フィルタが腐食することがある。そのため、そのまま使用を続けると燃料が漏れるおそれがある。


改善の内容

全車両、燃料フィルタを点検し、対象の部品は対策品と交換する。

識別

エンジンルーム内にベントレーのロゴと「RE08/02」と書かれたステッカーを貼付する。

改善箇所説明図②

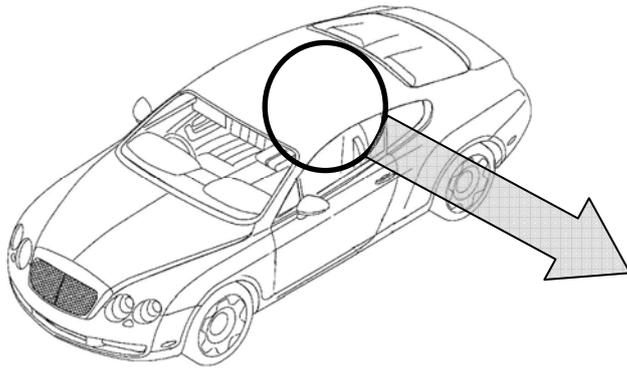

燃料フィルタ取り付けバンドの止め具
(基準不適合発生箇所)



取り付けバンドの止め具の位置が不適切なもの 取り付けバンドの止め具の位置を改善したもの

注意： は取付位置を改善する部品を示す。

基準不適合発生箇所

燃料フィルタの取り付けバンドの止め具の位置に不適切なものがあるため、フィルタの表面処理に損傷を与え、道路凍結防止剤による腐食が発生することがある。そのため、そのまま使用を続けると燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、取り付けバンドの位置を確認し、不適切なものは取付位置を改善するとともに、燃料フィルタを新品と交換する。

識別

エンジンルーム内にベントレーのロゴと「RE08/02」と書かれたステッカーを貼付する。