


リコール届出番号	外—1571	リコール開始日	平成21年5月14日
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社 代表取締役 ゲラシモス・ドリザス	製作 国：イギリス 製作者名：ベントレー モーターズ リミテッド 問合せ先：ベントレーコール（フリーダイヤル） 0120-97-7797	
不具合の部位（部品名）	原動機（点火コイル）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機の点火コイルにおいて、材質が不適切なためコイルボディに亀裂が発生するものがある。そのため、当該コイルの電圧が必要な点火電圧に到達せず、点火プラグが失火し排出ガスの基準値を超えるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、点火コイルの部品番号を点検し、対象となるものは対策品と交換する。		
不具合件数	4件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの不具合報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> 自動車使用者：ダイレクトメール、電話、または訪問により通知する。 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカ付近に外—1571のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ベントレー	不明	コンチネンタル GT	SCBCE63W94C020272 平成16年1月26日	1	
	GH-BCBEB		SCBCE63W14C021447～SCBCE63W26C039894 平成16年6月12日～平成18年5月16日	506	
	-BCBEB-		SCBCE63W86C039320 平成18年4月14日	1	
	ABA-BCBWR		SCBCE63W97C040459～SCBCE63W77C043585 平成18年7月27日～平成18年10月18日	105	
	ABA-BSBEB	コンチネンタル フライングスパー	SCBBE53W46C030961～SCBBE53W16C039942 平成17年7月11日～平成18年5月17日	310	
	ABA-BSBWR		SCBBE53W77C040448～SCBBE53W67C043552 平成18年6月13日～平成18年10月13日	71	
	ABA-BDBWR	コンチネンタル GTC	SCBDE23W47C041418 平成18年7月25日	1	
	-BCBWR-		SCBDE23W57C040598～SCBDE23W17C041196 平成18年6月21日～平成18年7月29日	2	
	計8型式	計3車種	製作期間の全体の範囲 平成16年1月26日～平成18年10月18日	計997台	

改善箇所説明図

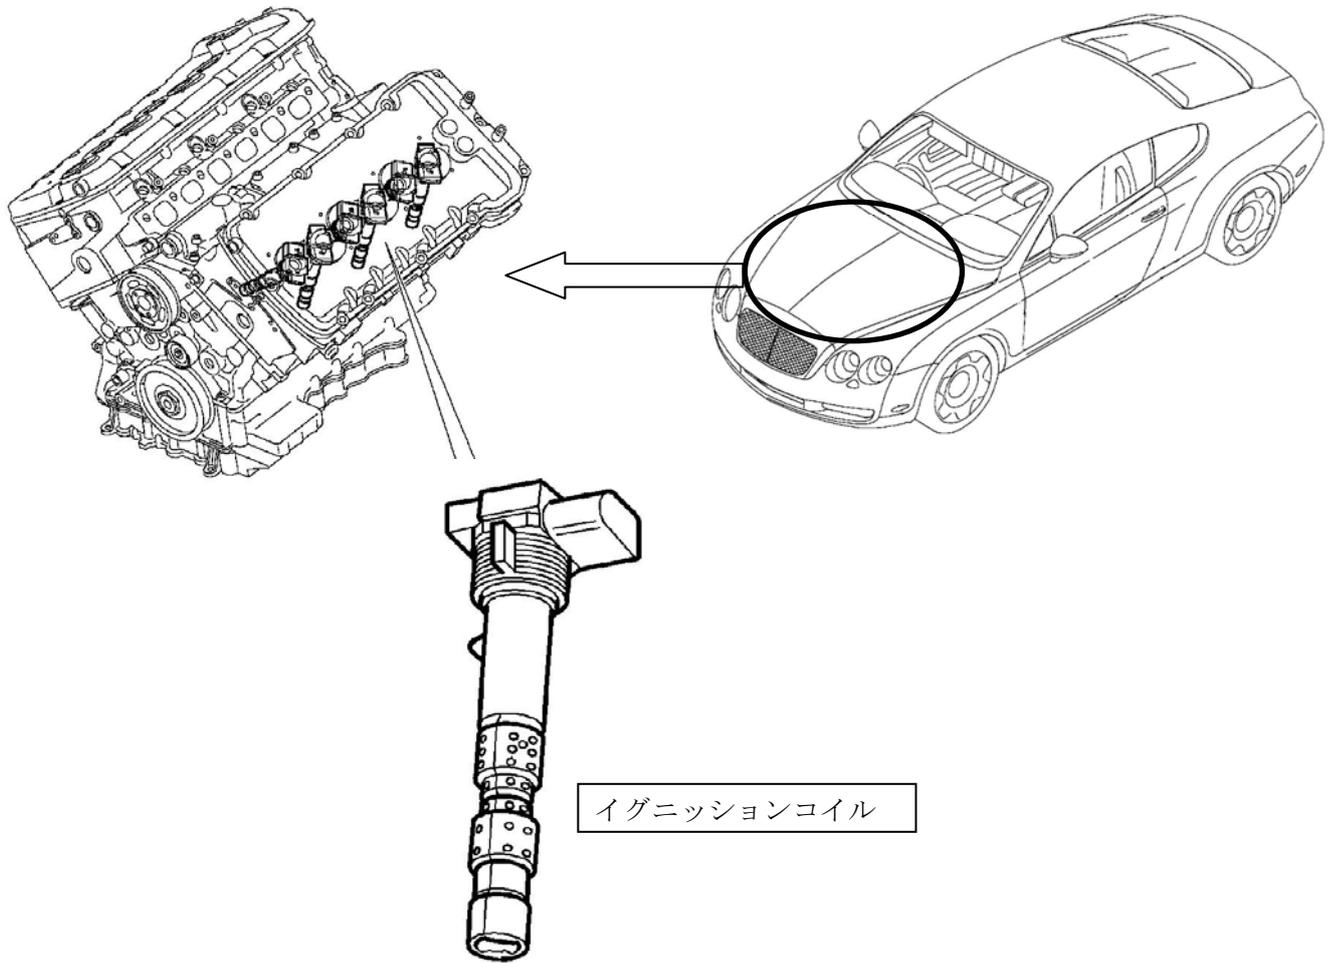

注意： は点検・交換する部品を示す。

不具合の内容

原動機の点火コイルにおいて、材質が不適切なためコイルボディに亀裂が発生するものがある。そのため、当該コイルの電圧が必要な点火電圧に到達せず、点火プラグが失火し排出ガスの基準値を超えるおそれがある。

改善の内容

全車両、点火コイルの部品番号を点検し、対象となるものは対策品と交換する。

識別

エンジン左バンクのカムカバーのオイルフィルターキャップ横に青いスポットマークをペイントする。