


整理番号	S-9045	サービスキャンペーン開始日	平成26年12月1日
不具合の内容	シートコントロールモジュールカバーの取付及びシート取付ボルトの化粧カバーの取付が不適切なため、運転者席及び助手席のシート前後位置検出センサーに接触するものがある。そのため、使用過程において、当該センサーが破損又は脱落して機能しなくなることで、シート位置を正しく検知できず、シートベルトプリテンショナー作動後にシートベルトの拘束力を弱めるまでの時間が通常より短くなるおそれがある。		
改善の内容	全車両、シート前後位置検出センサーを点検し、異常がある場合は、当該センサーを新品と交換する。また、シートコントロールモジュールカバー及びシート取付ボルトの化粧カバーを対策品に交換する。		
自動車使用者等に周知させるための処置	ダイレクトメールで通知する。		

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
ベントレー	ABA-BECVA	フライングスパー W12	SCBEA53W0EC088394～ SCBEA53W5EC094756 平成25年8月6日～ 平成26年1月23日	136台	
	不明	フライングスパー W12	SCBEB53W3EC086913～ SCBEB53WXEC088139 平成25年6月12日～ 平成25年7月6日	3台	
			製作期間の全体の範囲 平成25年6月12日～ 平成26年1月23日	計139台	

## 改善箇所説明図

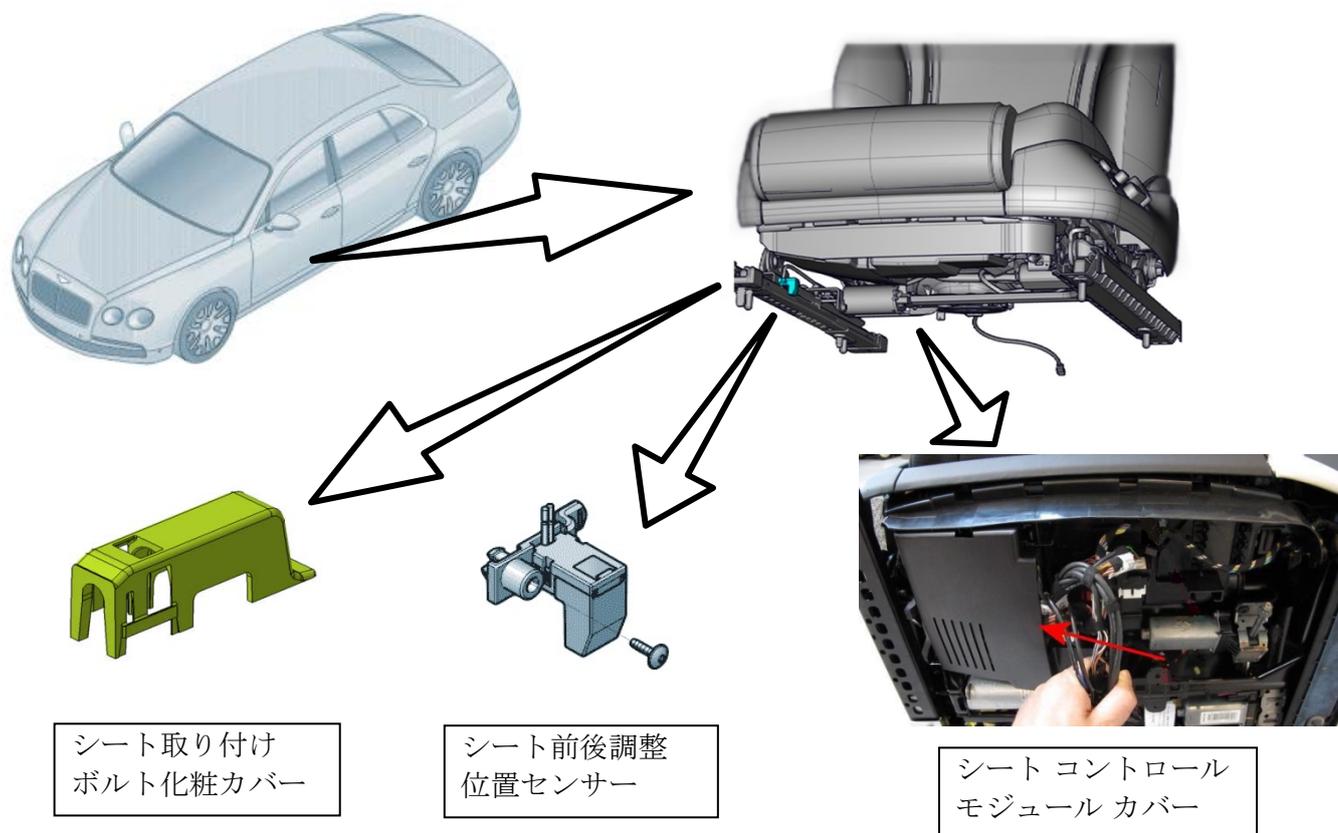

注意：  は点検し、シート前後調整位置センサーに異常が有る場合は交換する部品を示す。

### 不具合の内容

シートコントロールモジュールカバーの取付及びシート取付ボルトの化粧カバーの取付が不適切なため、運転者席及び助手席のシート前後位置検出センサーに接触するものがある。そのため、使用過程において、当該センサーが破損又は脱落して機能しなくなることで、シート位置を正しく検知できず、シートベルトプリテンショナー作動後にシートベルトの拘束力を弱めるまでの時間が通常より短くなるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、シート前後位置検出センサーを点検し、異常がある場合は、当該センサーを新品と交換する。また、シートコントロールモジュールカバー及びシート取付ボルトの化粧カバーを対策品に交換する。

### 識別

シート前後調整位置センサーに黄色のペイントを塗布する。