


整理番号	S9048	サービスキャンペーン開始日	平成29年2月8日
不具合の内容	<p>①エンジンの制御プログラムにおいて、エンジン回転数が4500回転以上の失火検知の検出精度が低いため、失火が起きてもエンジン警告灯が点灯しない。また、速度リミッターが働くため、サーキット走行において300km/hを超えることができない。</p> <p>②エンジンの制御プログラムにおいて、エンジン回転数が5000回転から6300回転の間でシフトアップ時の噴射制御及び点火制御が不適切なため、一時的に混合気が濃くなり、エンジンが失火し、エンジン警告灯が点滅するおそれがある。</p> <p>③自動トランク開閉機能によりトランクを閉める時に、障害物検知機能の感度が不適切な為、トランクヒンジの負荷に反応し、トランクリッドの作動が止まることがある。</p> <p>④エンジンカバーの一部メッシュ部分に誤った材質が使用されているものがあり、早期段階で腐食が発生することがある。</p> <p>⑤ボンネットの通気ダクトにおいて、スペーサー及び取付けボルトにワッシャーが取り付けられていないものがあり、取付けボルトの先端がダクトに接触しダクトが変形することがある。</p>		
改善の内容	<p>①エンジンおよびトランスミッションの制御プログラムの書き換えを行う。</p> <p>②エンジンの制御プログラムの書き換えを行う。</p> <p>③トランクリッド制御装置のプログラムを適切なものに書き換える。</p> <p>④エンジンカバーの一部メッシュ部分を点検し、誤った材質のエンジンカバーが使用されている場合は、対策品と交換する。</p> <p>⑤ボンネット通気ダクトのスペーサーおよび取付けボルトのワッシャーの取り付け状態を点検し、取り付けられていない場合は指定されたスペーサーとワッシャーを取り付ける。</p>		
自動車使用者等に周知させるための処置	ダイレクトメール、電話、訪問により通知する。		

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
ベントレー	ABA-BB3Y	ミュルザンヌ	SCBBE63Y4GC001646～ SCBBD63YXGC002156 平成27年2月12日～ 平成27年7月25日	19台	④19台
	ABA-BFCVA	コンチネンタルGT	SCBFG63W8DC084150～ SCBFG63W1FC049758 平成24年12月16日～ 平成27年4月1日	31台	①31台 ③9台

ベントレー	ABA-BFCVA	コンチネンタル GT Speed	SCBFA63W3DC083943～ SCBFD63W4FC049889 平成 24 年 12 月 15 日～ 平成 27 年 4 月 9 日	88 台	① 88 台 ③ 40 台
	ABA-BGCVA	コンチネンタル GTC	SCBGG23W4DC084191～ SCBGG23W2FC049121 平成 24 年 12 月 17 日～ 平成 27 年 3 月 17 日	19 台	① 19 台 ③ 7 台
	ABA-BGCVA	GT Speed コンバーチブル	SCBGA23W7EC088190～ SCBGD23W3FC050030 平成 25 年 7 月 16 日～ 平成 27 年 4 月 15 日	16 台	① 16 台 ③ 6 台
	ABA-BECVA	フライング スパー W12	SCBEA53W0FC042193～ SCBEA53W4FC050443 平成 26 年 6 月 25 日～ 平成 27 年 5 月 5 日	55 台	③ 55 台
	ABA-BECCY	フライング スパー V8	SCBEN53W7FC042244～ SCBEN53W8GC050774 平成 26 年 8 月 26 日～ 平成 27 年 5 月 15 日	124 台	③ 124 台
	ABA-BFCYC	コンチネンタル GT V8	SCBFN63W6FC041757～ SCBFN63W5FC050434 平成 26 年 6 月 5 日～ 平成 27 年 4 月 30 日	40 台	③ 40 台
		コンチネンタル GT V8S	SCBFE63WXFC041597～ SCBFE63W0FC050471 平成 26 年 6 月 6 日～ 平成 27 年 5 月 5 日	45 台	③ 45 台
	ABA-BGCCY	コンチネンタル GT V8 コンバーチブル	SCBGN23W2FC043115～ SCBGN23W3FC048856 平成 26 年 7 月 15 日～ 平成 27 年 3 月 9 日	9 台	③ 9 台
		コンチネンタル GT V8S コンバーチブル	SCBGE23WXFC042889～ SCBGE23W1FC049696 平成 26 年 7 月 8 日～ 平成 27 年 4 月 2 日	13 台	③ 13 台
	不明	Continental GT3-R	SCBFR43W5FC050586～ SCBFR43W4FC050725 平成 27 年 5 月 15 日～ 平成 27 年 5 月 26 日	10 台	② 10 台 ⑤ 1 台
		Continental GT Speed	SCBFB63W7DC082971～ SCBFB63W7DC082971 平成 24 年 11 月 3 日～ 平成 24 年 11 月 3 日	1 台	① 1 台
	(計 8 型式)	(計 13 車種)	製作期間の全体の範囲 平成 22 年 9 月 17 日～ 平成 27 年 7 月 25 日	470 台	① 155 台 ② 10 台 ③ 348 台 ④ 19 台 ⑤ 1 台

①改善箇所説明図

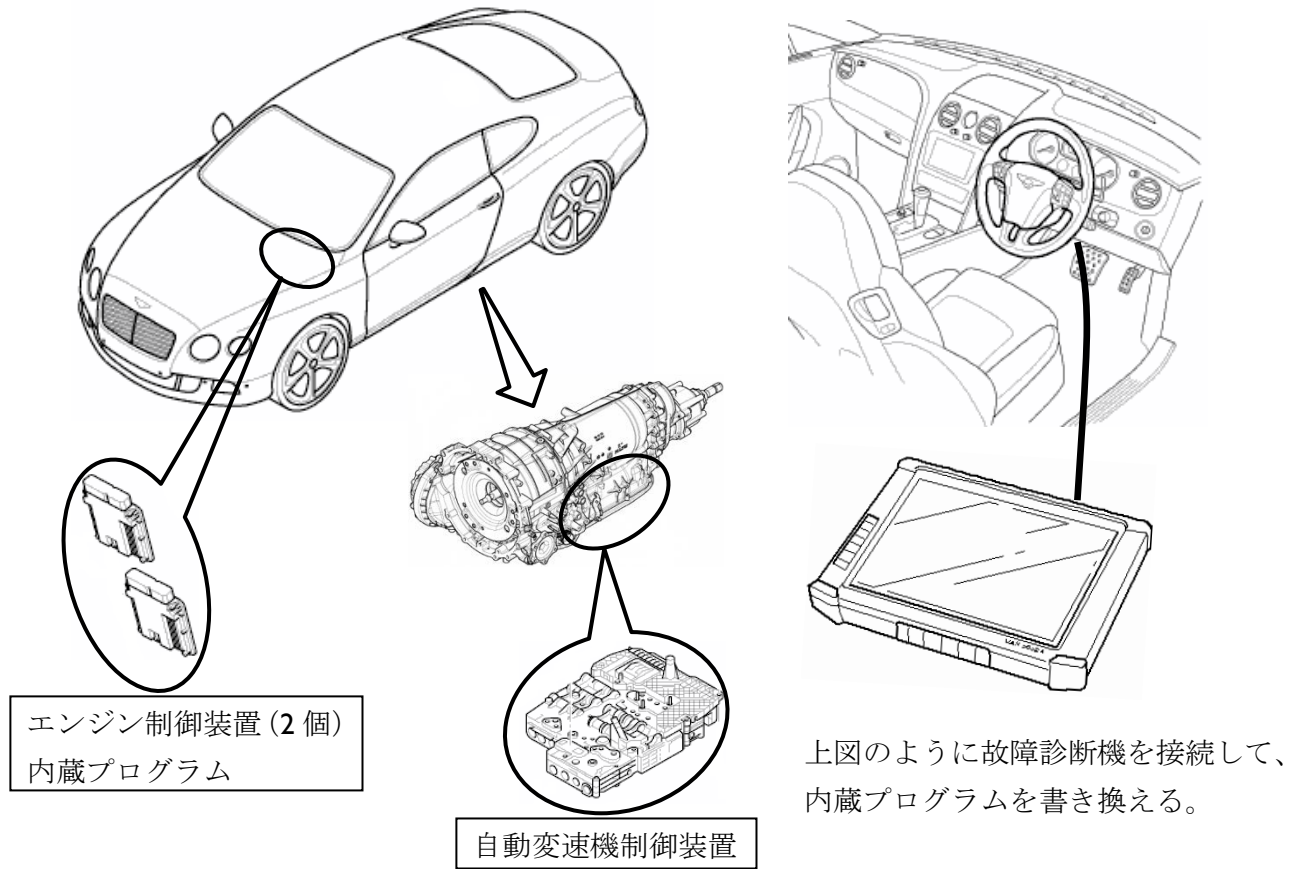

注意： は改良部品を示す。

不具合の内容

エンジンの制御プログラムにおいて、エンジン回転数が4500回転以上での失火検知の検出精度が低いため、失火が起きてもエンジン警告灯が点灯しない。また、速度リミッターが働くため、サーキット走行において300 km/hを超えることができない。



改善の内容

エンジンおよびトランスミッションの制御プログラムの書き換えを行う。

識別

トランク左側のヒューズボックスに青色のペイントを塗布する。

②改善箇所説明図

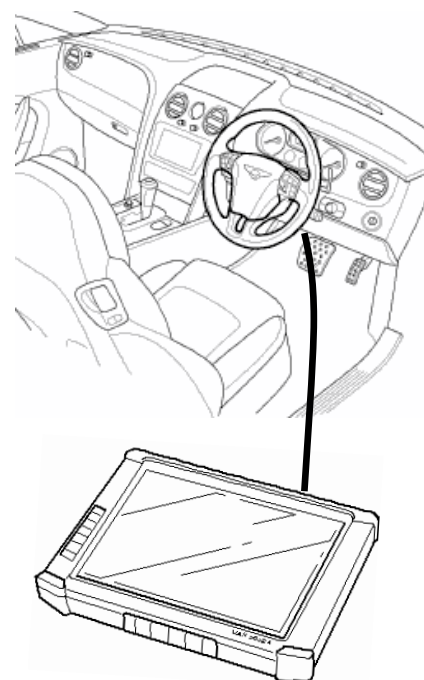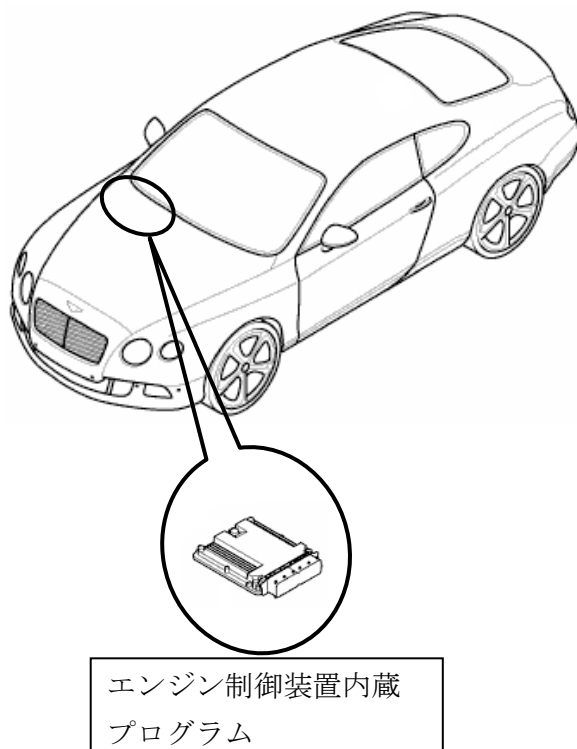

上図のように故障診断機を接続して、
内蔵プログラムを書き換える。

注意： は改良部品を示す。

不具合の内容

エンジンの制御プログラムにおいて、エンジン回転数が5000回転から6300回転の間でシフトアップ時の噴射制御及び点火制御が不適切なため、一時的に混合気が濃くなり、エンジンが失火し、エンジン警告灯が点滅するおそれがある。


改善の内容

エンジンの制御プログラムの書き換えを行う。


識別

トランク左側のヒューズボックスに黄色のペイントを塗布する。

③改善箇所説明図

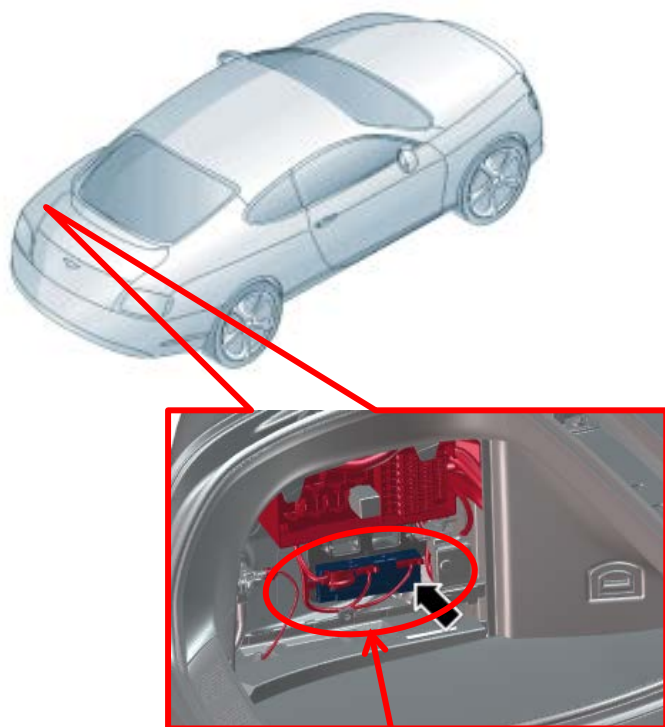

トランクリッド制御装置内蔵プログラム

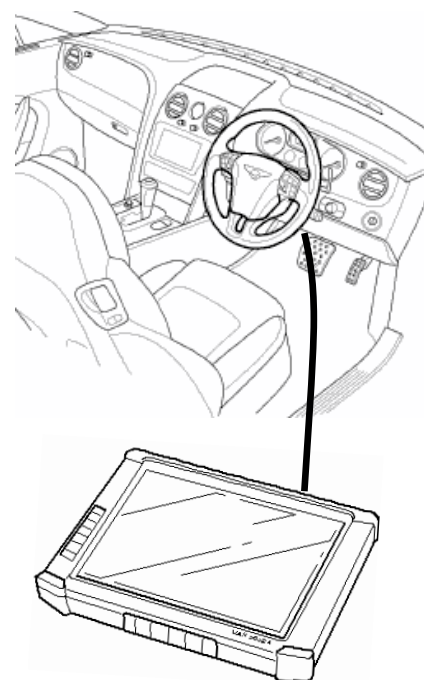

上図のように故障診断機を接続して、内蔵プログラムを書き換える。

注意： は改良部品を示す。

不具合の内容

自動トランク開閉機能によりトランクを閉める時に、障害物検知機能の感度が不適切な為、トランクヒンジの負荷に反応し、トランクリッドの作動が止まることがある。


改善の内容

トランクリッド制御装置のプログラムを適切なもの書き換える。

識別

トランク左側のヒューズボックスに黄色のペイントを塗布する。

④改善箇所説明図

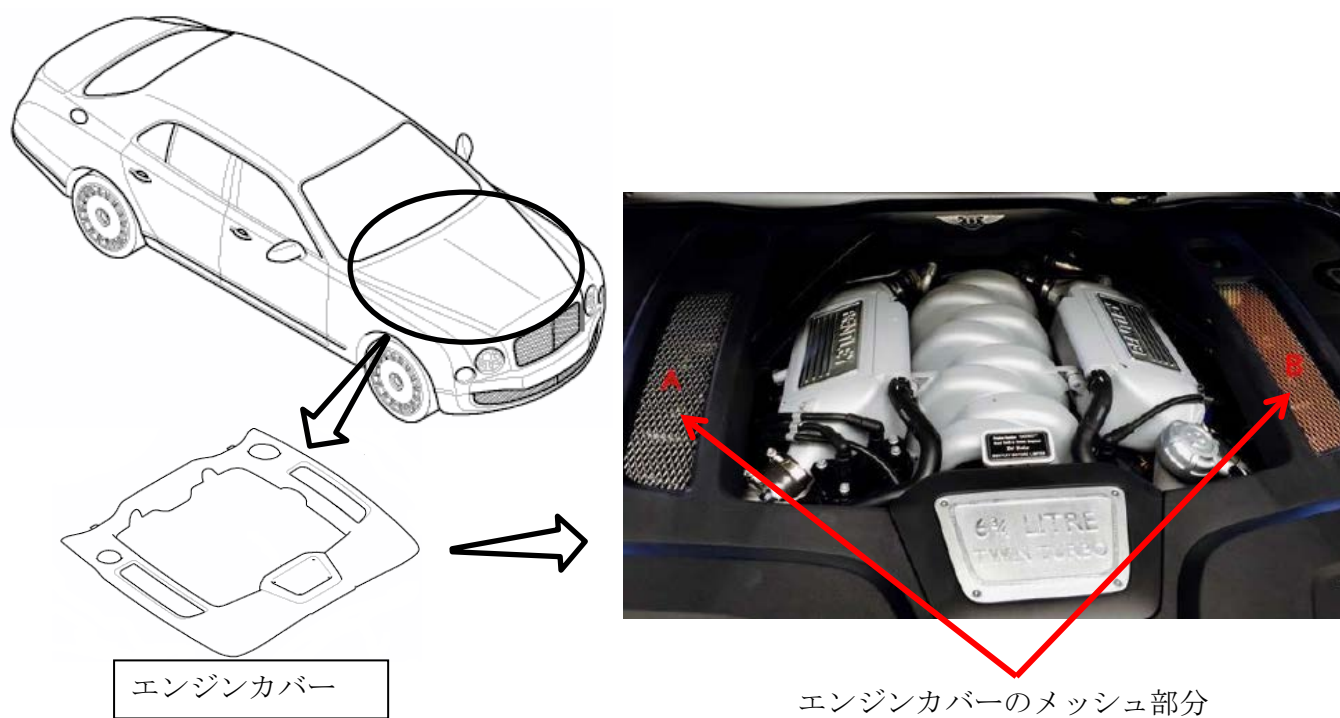

注意： は改良部品を示す。

不具合の内容

エンジンカバーの一部メッシュ部分に誤った材質が使用されているものがあり、早期段階で腐食が発生することがある。


改善の内容

エンジンカバーの一部メッシュ部分を点検し、誤った材質のエンジンカバーが使用されている場合は、対策品と交換する。

識別

エンジンカバー裏側に青色のペイントを塗布する。

⑤改善箇所説明図

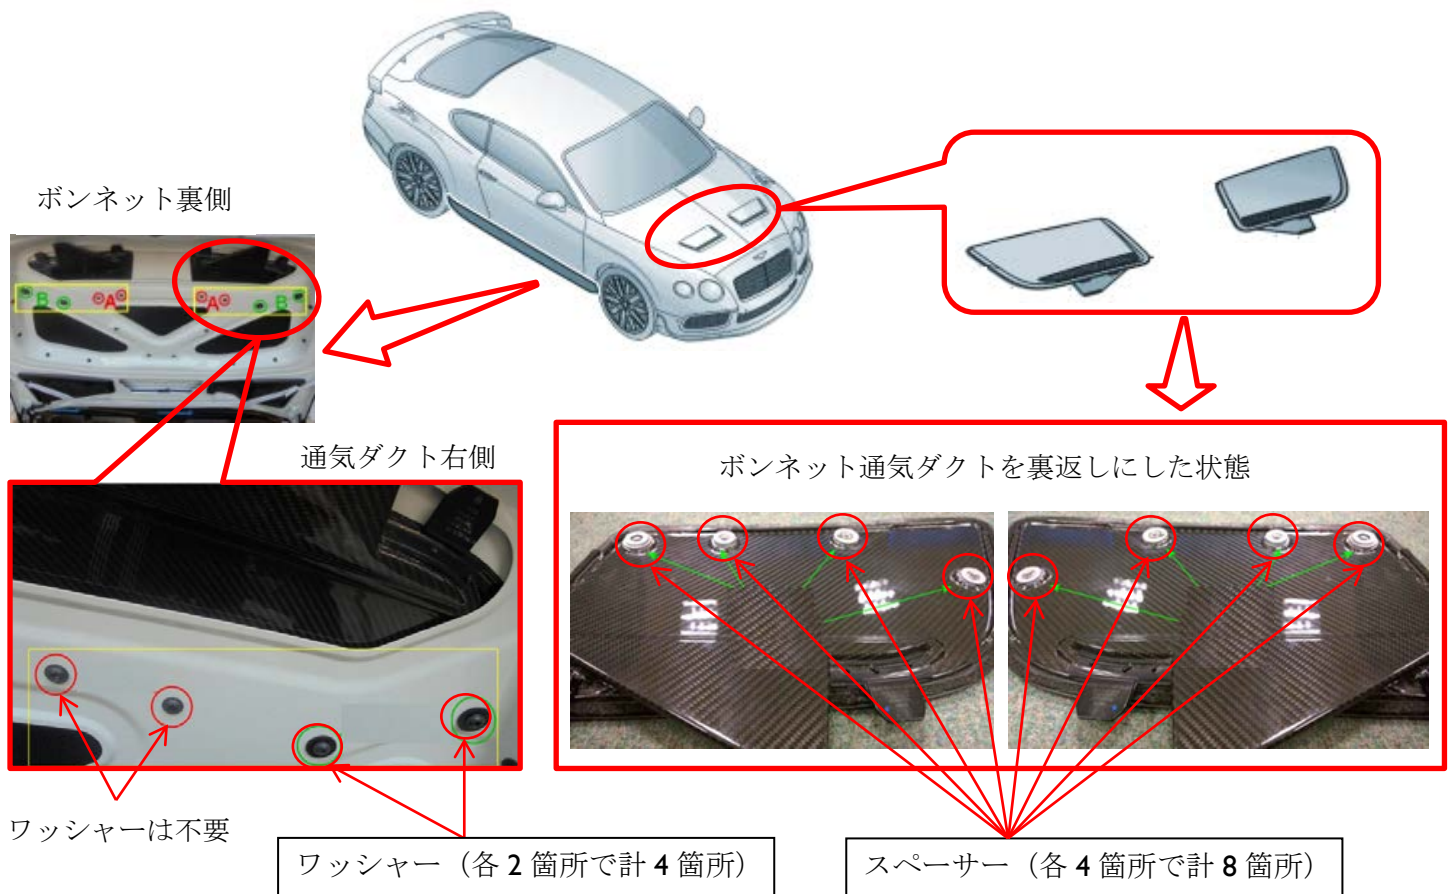

注意： は改良部品を示す。

不具合の内容

ボンネットの通気ダクトにおいて、スペーサー及び取り付けボルトにワッシャーが取り付けられていないものがあり、取り付けボルトの先端がダクトに接触しダクトが変形することがある。

改善の内容

ボンネット通気ダクトのスペーサーおよび取り付けボルトのワッシャーの取り付け状態を点検し、取り付けられていない場合は指定されたスペーサーとワッシャーを取り付ける。

識別

トランク左側のヒューズボックスに青色のペイントを塗布する。