


リコール届出日：平成17年3月10日

リコール届出番号	外-1209	リコール開始日	平成17年3月10日
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社 代表取締役 梅野 勉	製作国：イギリス 製作者名：ベントレーモーターズ 株式会社 問合せ先：ベントレーコール（フリーダイヤル） 0120-97-7797	
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料ホース）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料ポンプの異音対策として改良型の燃料ホースを取り付けられた車両において、燃料ホースの成形加工が不適切なため、使用中に当該燃料ホースの曲げ部および接続部に亀裂が入るものがある。そのため、そのまま使用を続けると、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料ホース一式を対策品と交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> 自動車使用者：ダイレクトメールで通知する。 自動車分解整備事業者：対象台数が少数であり、使用者を把握しているため機関誌等への掲載は行なわない。 対策実施済車には、後面ガラス左下隅に外-1209のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ベントレー	GF-BLC	アルナージ レッドレーベル	SCBLC31E0YCH04361, SCBLC31EXYCX04414 SCBLC31E9YCX04470, SCBLC31E6YCX04913 SCBLC31E7YCX05004, SCBLC31E6YCH05059 SCBLC31E31CX05717, SCBLC31E01CX05755 SCBLC31E71CX05784, SCBLC31E91CX05835 SCBLC31E91CX05916, SCBLC31E41CX05936 SCBLC31E51CX05959, SCBLC31E01CX06534 SCBLC31EX1CX06606, SCBLC31E12CX08035 SCBLC31E42CX08160 平成11年12月23日～平成13年10月2日	17	
		アルナージ ルマン	SCBLC31E61CX06697, SCBLC31E02CH08014 SCBLC31E52CX08023 平成13年7月19日～平成13年9月4日	3	
	GF-BLE	アルナージ LWB	SCBLE31E22CX19006, SCBLE31E42CX19041 SCBLE31E12CX19112 平成13年9月27日～平成14年8月19日	3	
	計2型式	計3車種	製作期間の全体の範囲 平成11年12月23日～平成14年8月19日	計23台	

改善箇所説明図

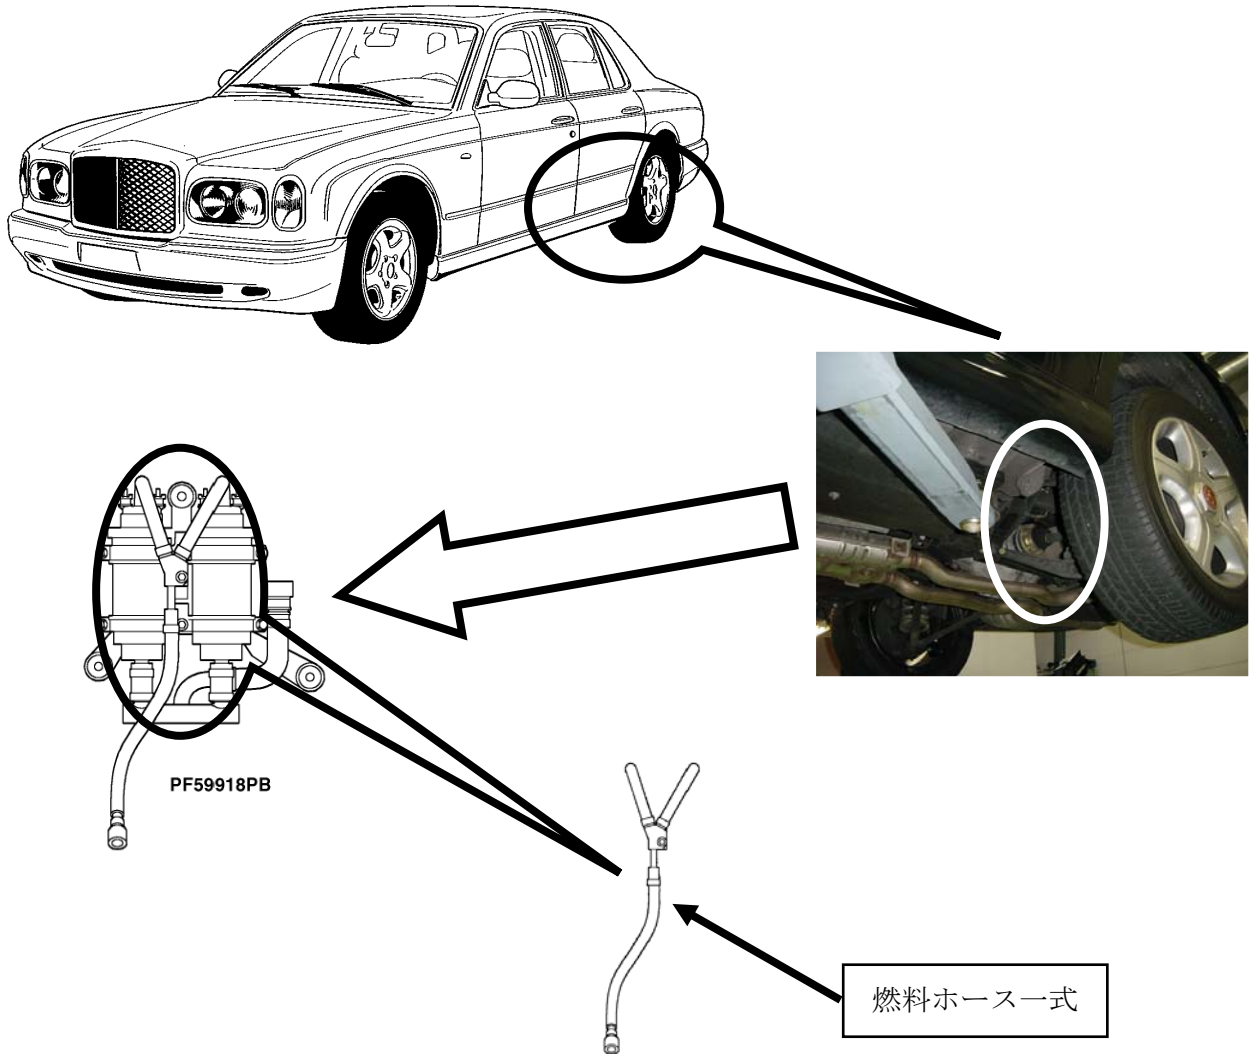

注意： は交換部品を示す。

基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及び原因

燃料ポンプの異音対策として改良型の燃料ホースを取り付けられた車両において、燃料ホースの成形加工が不適切なため、使用中に当該燃料ホースの曲げ部および接続部に亀裂が入るものがある。そのため、そのまま使用を続けると、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、燃料ホース一式を対策品と交換する。

識別

エンジンルーム内後方右側の右図で示す位置にベントレーロゴマークおよび RE05/01 と書かれた対策済を示すラベルを貼り付ける

